

ЗВАРЮВАЛЬНІ МАСКИ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ



- КЕРІВНИЦТВО
- З ТЕХНІЧНОЇ
- ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Моделі

СМ-301
СМ-302Р
СМ-303Р
СМ-304РС

www.kentavr.ua

Кентавр

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми висловлюємо Вам свою подяку за вибір продукції ТМ «Кентавр».

Продукція ТМ «Кентавр» виготовлена за сучасними технологіями, що забезпечує її надійну роботу протягом тривалого часу за умови дотримань правил експлуатації і заходів безпеки. Дані продукція виготовлена за замовленням ТОВ «ТД «ДТЗ», (м. Дніпропетровськ, вул. Чicherіна, 70, т. 0562-344-555). Продукція продається фізичним та юридичним особам в місцях роздрібної та оптової торгівлі згідно цін, вказаних продавцем у відповідності з діючим законодавством.

Зварювальні маски з автоматичним затемненням («хамелеон») ТМ «Кентавр» СМ-301, СМ-302Р, СМ-3030Р, СМ-304РС за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідають вимогам нормативних документів України, а саме ГОСТ 12.4.035-78.

Дане керівництво містить всю інформацію про вироби, необхідну для їх правильного використання, обслуговування та регулювання, а також необхідні заходи безпеки під час використання зварювальних масок.

⚠ УВАГА!

Уважно вивчити це керівництво перед початком використання виробу.

Дбайливо зберігайте це керівництво і звертайтеся до нього в разі виникнення питань з експлуатації, зберігання і транспортування виробу. У разі зміни власника виробу передайте це керівництво новому власнику.

У той же час слід розуміти, що керівництво не описує абсолютно всі ситуації, можливі під час застосування виробу. У разі виникнення ситуацій, які не описані в цьому керівництві, або у разі необхідності отримання додаткової інформації, зверніться до найближчого сервісного центру ТМ «Кентавр».

У разі виникнення будь-яких претензій до продукції або необхідності отримання додаткової інформації, а також проведення технічного обслуговування і ремонту, підприємством, яке приймає претензії, є ТОВ «ТД «ДТЗ», м. Дніпропетровськ, вул. Чicherіна, 70, т. 0562-344-555. Додаткову інформацію з сервісного обслуговування Ви можете отримати за телефоном 056-374-89-36 або на сайті www.kentavr.ua.

Виробник не несе відповідальність за збиток і можливі пошкодження, завдані в результаті неправильного поводження з виробом або використання виробу не за призначением.

Продукція ТМ «Кентавр» постійно вдосконалюється і, у зв'язку з цим, можливі зміни, що не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію, комплектацію та оснащення виробу, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення і модернізацію виробу.

Зварювальні маски з автоматичним затемненням («хамелеон») ТМ «Кентавр» СМ-301, СМ-302Р, СМ-3030Р, СМ-304РС призначенні для захисту очей зварника від ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання, яскравого світла, а також для захисту обличчя від механічного та конвекційного теплового впливу протягом всього процесу зварювання.

Основою зварювальної маски-хамелеон (далі за текстом – маска) є автоматичний світлофільтр. Принцип дії даного світлофільтру полягає у зміні коефіцієнту його прозорості (пропускання світлового випромінювання) в залежності від ступеня освітлення. Світлофільтр має два робочих стані: відкритий та закритий. До початку зварювання робочий стан світлофільтра – відкритий. При запалюванні зварювальної дуги або іншого джерела яскравого світла світлофільтр переходить у закритий стан, тим самим затемнюючи оглядове вікно маски (ступінь затемнення та час спрацювання світлофільтру представлені в розділі «Експлуатація» даного керівництва). При гасінні зварювальної дуги або іншого джерела яскравого світла світлофільтр переходить у відкритий стан із відповідною затримкою за часом (див. розділ «Експлуатація»), в результаті чого виключений вплив випромінювання на очі зварника у процесі охолодження зони зварювання. Таким чином, автоматичний світлофільтр забезпечує можливість безперервного спостереження через оглядове вікно за зоною зварювання, як при звичайному освітленні, так і при запаленій зварювальній дузі. При цьому виключається зварювання «наосліп» і потреба частої зміни положення маски на голові (наприклад, для контролю шва, при заміні зварювального електрода і т.п.).

Електрорівіння світлофільтра здійснюється від літієвих та сонячних батарей і вмікається автоматично сенсорами, які реагують на яскраве світло. При правильній експлуатації маски, термін її служби складає 5-7 років.

Простота виробу є чинником його надійності, що забезпечує безвідмовну роботу маски в процесі експлуатації.

Завдяки використання сучасних розробок і технологій, ця продукція наділена оптимальними робочими характеристиками, а також відрізняється довготривалістю та зносостійкістю основних частин і деталей.

Крім високих показників надійності та продуктивності роботи маски «Кентавр» мають ряд інших явних переваг, до числа яких входять:

- два сенсори виявлення зварювальної дуги (в моделі СМ-304РС - чотири сенсори);
- електрорівіння від сонячної та літієвої батарей;
- ударостійкий і вогнегрівкий пластик (в моделях СМ-301 і СМ-302Р - поліпропілен, в моделях СМ-303Р і СМ-304РС - нейлон);
- мала вага;
- плавне регулювання світлочутливості;
- регулювання затримки просвітлення світлофільтра;
- регульований ступінь затемнення (в моделі СМ-304РС - два діапазони);
- регулювання кріплення маски під будь-який розмір голови;
- захист очей зварника від ультрафіолетових та інфрачервоних променів;
- захист обличчя зварника під час різання і шліфування металу (крім моделі СМ-301);
- можливість самостійно робити заміну елементів електрорівіння картриджі світлофільтра (тільки в моделі СМ-304РС).



УВАГА!


Виробник залишає за собою право вносити у зовнішній вигляд, конструкцію, комплект поставки та керівництво з експлуатації незначні зміни, які не впливають на роботу виробу.

Зовнішній вигляд масок



Мал. 2

Конструкція зварювальної маски

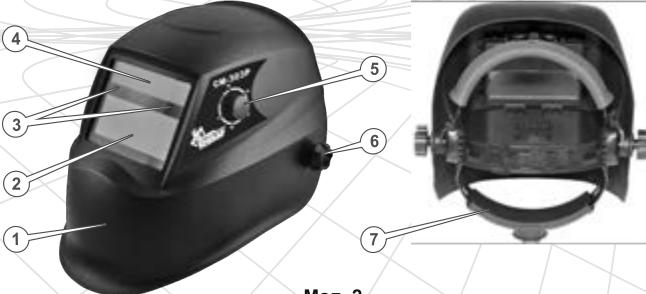


Мал. 2

1. Корпус маски.
2. Оглядове вікно.
3. Сенсори.
4. Сонячна батарея.
5. Регулятор ступеня затемнення світлофільтра.
6. Гайка-фіксатор наголовника.
7. Регульований наголовник.

Комплект поставки:

зварювальна маска-хамелеон, наголовник, керівництво з експлуатації, упаковка.

Схема складання маски

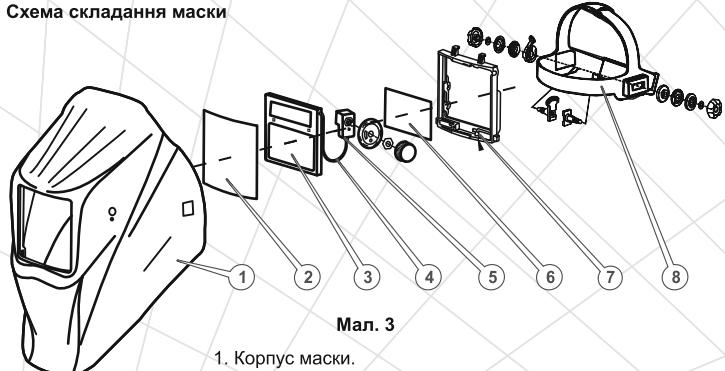

Мал. 3


1. Корпус маски.
2. Фронтальна захисна пластина із полікарбонату.
3. Регульований світлофільтр.
4. Електричний шлейф регулятора.
5. Регулятор ступеня затемнення світлофільтра.
6. Тильна захисна пластина із полікарбонату.
7. Фіксатор картриджу світлофільтра.
8. Регульований наголовник у зборі.

Органи управління світлофільтром

CM-301, CM-302P, CM-3030P



CM-304PC

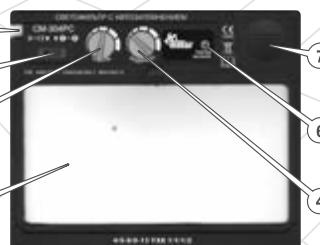

Мал. 4

1. Роз'єм підключення шлейпу регулятора ступеня затемнення.
2. Переимінник діапазонів ступеня затемнення.
3. Регулятор чутливості світлофільтра.
4. Регулятор затримки просвітлення світлофільтра.
5. Оглядове вікно світлофільтра.
6. Індикатор розряду батареї.
7. Кришка батарейного відсіку.

Технічні характеристики

Таблиця 1

Модель	СМ-301	СМ-302Р	СМ-3030Р	СМ-304РС
Тип світлофільтра	автоматичний			
Розміри картриджка світлофільтра, мм	110x90x9,5	110x90x9,5	110x90x9,5	110x90x9,5
Розміри оглядового вікна, мм	89x39	96x39	100x41	100x53
Ступінь затемнення у режимі очікування	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 4
Ступінь затемнення у режимі роботи	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 5-8, DIN 9-13
Час спрацювання світлофільтру, мс	0,033	0,033	0,033	0,033
Час затримки, с	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0	0,1-1,0
Регулювання світлоочутливості	плавне			
Захист від УФ та ІЧ променів	DIN 16	DIN 16	DIN 16	DIN 16
Кількість сенсорів, шт.	2			4
Режим різання і шліфування металу	-	+	+	+
Електрооживлення	сонячні та літієві батареї			
Матеріал корпусу маски	ударостійкий і вогнетривкий поліпропілен	ударостійкий і вогнетривкий нейлон		
Робоча температура, °C	від -10 до +60			
Габарити упаковки, мм	270x235x268	270x235x268	270x235x268	270x235x268
Вага нетто/брutto, кг	0,46/0,78	0,46/0,78	0,50/0,82	0,52/0,84

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Забороняється:

- Експлуатувати виріб особам, які не вивчили правила техніки безпеки та порядок експлуатації маски.
- Користуватися виробом у разі хвороби, у стані стомлення, наркотичного чи алкогольного сп'яніння, а також під впливом сильнодіючих лікарських препаратів, які знижують швидкість реакції та увагу.
- Використовувати маску при пошкодженному або несправному картриджі світлофільтра, при наявності пошкоджень корпусу.
- Використовувати маску за відсутності захисних пластин, а також, якщо пластини пошкоджені.
- Використовувати маску дітям і неповнолітнім, за винятком учнів, яким виповнилося 16 років, що навчаються зварювальним роботам під пильним наглядом інструктора.
- Класти маску на гарячі поверхні.
- Занурювати маску у воду або у будь-які інші рідини.
- Піддавати маску ударом і впливу атмосферних опадів.
- Розкривати корпус картриджка світлофільтра.

⚠️ УВАГА!

Дана маска не призначена для використання при лазерному та киснево-ацетиленовому зварюванні або різанні, а також для захисту від вибухових речовин або корозійно-агресивних рідин.

Перед використанням виробууважно вивчіть це керівництво.

Не дозволяйте користуватися виробом дітям та особам із обмеженими можливостями. Захищайте картридж світлофільтра від забруднення та від контакту із різними рідинами. Захищайте картридж світлофільтра від пошкодження та забруднення. Регулярно очищайте корпус зварювальної маски та картридж світлофільтра від пилу і бруду, застосовуйте при цьому чисту тканину із бавовни, яка зволожена в неагресивній рідині (слабкий мильний розчин, засіб для миття скла). Не використовуйте концентровані миючі рідини, розчинники, абразивні матеріали або речовини, які містять у собі масло, для чищення виробу.

При наявності тріщин і подряпин на захисних пластинах, не починайте роботу, поки не буде здійснена заміна пластин.

Дане керівництво не може врахувати всіх можливих випадків, які можуть виникнути у реальних умовах експлуатації маски. Тому, при використанні маски слід користуватися здоровим глуздом, дотримуватися граничної уваги та акуратності.

⚠️ УВАГА!

У разі якщо оглядове вікно маски під час запалювання дуги не затемнюється, використовувати виріб заборонено.

Не намагайтесь самостійно ремонтувати виріб, зверніться до сервісного центру.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Контроль перед використанням

- Акуратно достаньте маску та наголовник із пакувальної коробки. Не допускайте ударів і механічного впливу на виріб.
- Огляньте маску на предмет чистоти та відсутності механічних пошкоджень її корпусу, картриджа світлофільтру, захисних пластин і наголовника.
- Акуратно достаньте захисні пластини та зніміть захисну плівку із них. Акуратно встановіть захисні пластини на штатне місце.

Перевірте стан елементів управління та електронного шлейфу.

Підготовка до роботи

Зварювальна маска випускається вже готовою до використання, але перш ніж почати працювати із виробом, необхідно налаштувати наголовник для забезпечення комфортної роботи зварника. Так само необхідно задати ступінь затемнення, час спрацьовування світлофільтра та його освітлення.

⚠️ УВАГА!


Щоб включити розрядження акумуляторних батарей, зберігайте маску в темному приміщенні. Перед першим використанням маски необхідно зніти захисну плівку із захисної пластини (див. розділ керівництва «Технічне обслуговування»).

⚠ УВАГА!

Перед початком роботи під'єднайте наголовник до корпусу маски, відрегулюйте його та зафіксуйте гайками-фіксаторами таким чином, щоб забезпечити вільне піднімання та опускання маски. Щоб здійснити правильне регулювання наголовника, процедура його налаштування повинна здійснюватися тоді, коли маска надіта на голову.

Монтаж та налаштування наголовника

Відрегулюйте наголовник так, щоб маска сиділа якомога глибше та щільніше, а кут нахилу та відстань між обличчям і внутрішньою частиною маски забезпечували комфортну роботу зварювальника.

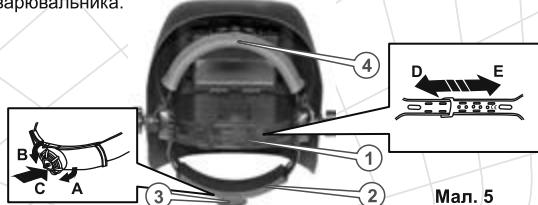

Мал. 5

Налаштування глибини посадки наголовника

Якщо наголовник сидить дуже низко або дуже високо, відрегулюйте глибину посадки, укоротивши або подовживши довжину тім'яної дуги (1) (див. мал. 5):


1. Розстягніть дугу, при цьому акуратно вийміть стопорний штифт із отвору в дузі.
2. Перемістіть кінець дуги зі штифтом у напрямку стрілки «D» щоб зменшити глибину посадки наголовника, або у напрямку стрілки «E», щоб збільшити глибину посадки наголовника.
3. Застебніть дугу, при цьому акуратно вставте штифт у отвір, відповідний довжині дуги.

Налаштування довжини окружності наголовника


Якщо наголовник сидить занадто вільно або сильно затягнутий, відрегулюйте довжину потиличної дуги (2) (див. мал. 5).

Довжину потиличної дуги наголовника можна збільшити або зменшити, обертаючи маховик (3), розташований безпосередньо на потиличній дузі (2) наголовника.

1. Натисніть маховик (3) та обертаєте його у напрямку руху годинникової стрілки «A», щоб затягнути потиличну дугу (2), або у напрямку, протилежному руху годинникової стрілки «B», щоб послабити потиличну дугу.
2. Переївріть правильність налаштування довжини окружності наголовника, піднімаючи та опускаючи зварювальну маску. Якщо при цьому відчувається вільний хід наголовника, здійсніть повторне налаштування.

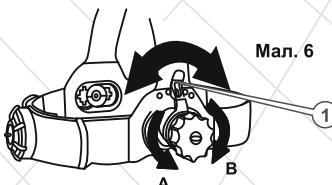

Мал. 6

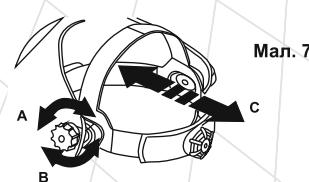

Мал. 7

Налаштування кута нахилу маски

1. Послабте гайку-фіксатор наголовника, обертаючи гайку у напрямку, протилежному руху годинникової стрілки «A» (див. мал. 6). Надіньте маску.

2. Відрегулюйте кут нахилу маски, встановивши обмежувач кута нахилу (1) у потрібне положення (5 положень регулювання). Переконайтесь, що кут нахилу для забезпечення комфортної роботи обраний правильно.

3. Затягніть гайку-фіксатор наголовника, обертаючи гайку в напрямку руху годинникової стрілки «B» таким чином, щоб забезпечити вільне піднімання та опускання маски.

Налаштування відстані між обличчям і внутрішньою частиною маски

1. Послабте гайки-фіксатори наголовника, обертаючи гайки у напрямку, протилежному руху годинникової стрілки «A» (див. мал. 7) таким чином, щоб наголовник вільно міг переміщуватися в направляючих.

2. Відрегулюйте відстань між обличчям і внутрішньою частиною маски, переміщуючи наголовник у направляючих у напрямку стрілки «C» (3 положення регулювання). Переконайтесь, що відстань для забезпечення комфортної роботи вибрана правильно.

3. Затягніть гайки-фіксатори наголовника, обертаючи гайки у напрямку руху годинникової стрілки «B» таким чином, щоб забезпечити вільне піднімання та опускання маски.

⚠ УВАГА!

Перед використанням маски перевірте м'яку накладку лобової дуги на відсутність пошкодження. Якщо затемнення та освітлення оглядового вікна маски при перевірці її працевздатності не відбувається, використовувати маску забороняється.

Перевірка працевздатності

1. Направте маску лицьовою стороною на джерело яскравого світла (світлові промені повинні бути спрямовані на сенсори світлофільтру). Оглядове вікно при цьому повинно бути затемнене.

2. Перекрійте доступ світлових променів на сенсори світлофільтра. Оглядове вікно при цьому повинно бути освітлене.

Налаштування маски

1. Встановіть необхідний ступінь затемнення світлофільтру в режимі роботи (див. табл. 2). Необхідний ступінь затемнення вибирається шляхом обертання регулятора, розташованого на лівій стороні корпусу маски до тих пір, поки покажчик регулятора не співпаде із потрібним значенням на шкалі. Для маски СМ-304РС необхідно з допомогою перемикача заздалегідь вибрати діапазон регулювання міри затемнення світлофільтру: DIN 5-8 або DIN 9-13.

2. Встановіть час затримки просвітлення світлофільтра. Необхідне значення встановлюється залежно від інтенсивності післясвітіння у зоні зварного шва. Час затримки регулюється поворотом ручки регулятора, який розташований на картриджі світлофільтра. Повертаючи ручку регулятора у напрямку руху годинникової стрілки, час затримки збільшується, повертуючи ручку у зворотному напрямку — зменшується.

3. Відрегулюйте чутливість світлофільтра. Необхідне значення встановлюється залежно від процесу зварювання та інтенсивності освітлення робочого місця. Чутливість світлофільтра регулюється поворотом ручки регулятора, який розташований на картриджі світлофільтра. Повертаючи ручку регулятора по ходу годинникової стрілки, чутливість збільшується, повертуючи ручку у зворотному напрямку — зменшується. Маска готова до використання.

Налаштування ступеня затемнення світлофільтра залежно від режиму зварювання

Таблиця 2

Режим зварювання	Зварювальний струм, А																				
	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
MMA									8	9	10	11		12		13		14			
MIG/MAG									8	9	10	11		12		13		14			
TIG			8						9	10	11		12		13		14				
MIG heavy										9	10		11		12		13		14		
SAW											10	11		12		13		14			
GTAW											10	11	12		13		14		15		
PAC										9	10	11	12		13						
PAW	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600

MMA – ручне дугове зварювання металевим покривом електродом. MIG/MAG – побутове напівавтоматичне дугове зварювання металевим електродом із використанням захисної атмосфери із вуглекислого газу або суміші аргону та вуглекислого газу присаджувальним дротом. MIG heavy – промислове напівавтоматичне дугове зварювання металевим електродом із використанням захисної атмосфери із вуглекислого газу або суміші аргону та вуглекислого газу. TIG, GTAW – дугове зварювання неплавким електродом із вольфраму у середовищі інертного газу. SAW – напівавтоматичне дугове зварювання під флюсом металевим покривом електродом. PAC – плазмове дугове різання. PAW – плазмове дугове зварювання.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для забезпечення надійної роботи виробу протягом тривалого періоду експлуатації та зберігання, своєчасно проводьте нескладне технічне обслуговування маски.

Передбачені наступні види обслуговування:

- контрольний огляд;
- технічне обслуговування.

Контрольний огляд проводьте до та після кожного використання маски або її транспортування.

Уході контрольного огляду:

- очистіть корпус маски, захисні пластини, наголовник від пилу та бруду;
- перевіртеся у відсутності пошкоджень корпусу виробу, захисних пластин, картриджі світлофільтра, наголовника. Перевірте працездатність світлофільтра.

У разі необхідності замініть захисні пластини.

⚠ УВАГА!

Якщо захисні пластини пошкоджені, використовувати маску заборонено – небезпека виходу із ладу світлофільтра.

Залежно від частоти використання виробу та умов навколошнього середовища технічне обслуговування маски може проводитися частіше.

Технічне обслуговування маски проводьте не рідше одного разу на місяць з метою видалення пилу та бруду, які накопичилися на картриджі світлофільтра.

При очищенні картриду світлофільтра використовуйте чисту тканину із бавовни, яка зволожена у неагресивний рідині (слабкий мильний розчин, засіб для миття скла). Не використовуйте розчинники, абразивні матеріали або речовини, які містять у собі масло, для чищення виробу. При очищенні виробу від пилу та бруду не перегинайте електронний шлейф та не прикладайте зусилля до деталей маски щоб уникнути їх пошкодження.

⚠ УВАГА!

Розбирання картриду світлофільтра та його ремонт повинен проводити тільки досвідчений кваліфікований фахівець. У разі виникнення труднощів при проведенні технічного обслуговування виробу, слід звернутися за допомогою до сервісного центру.

Захисні пластини світлофільтра витягаються у випадках:

- зняття захисної пілві із захисних пластин перед першим використанням маски;
- виделення із поверхонь пластин пилу та бруду;
- заміни захисних пластин;
- обслуговування картриду світлофільтра.

Порядок виміння фронтальної пластини

- вставте палець у віміку та потягніть пластину вгору за центральну її частину, щоб пластина вийшла із зачеплення лапок (вимайте пластину акуратно, щоб не порізати палець);
- при першому використанні маски зніміть захисну пілві з обох сторін пластини;
- перевірте пластину на предмет пошкодження (при необхідності замініть, видаліть із пластини пил та бруд);
- акуратно встановіть пластину на штатне місце. Переконайтесь, що пластина надійно притиснута з двох сторін фіксуючими лапками.



Мал. 8

Вимання тильної захисної пластини здійснюється таким же способом, як і фронтальної пластини.

Вимання картриду світлофільтра

Картридж світлофільтра вимається при проведенні технічного обслуговування маски.

- вийміть фронтальну захисну пластину у кожної;
- акуратно виведіть картридж із зачеплення чотирьох фіксуючих лапок, які розміщені на корпусі маски;
- після обслуговування картриду акуратно встановіть картридж на штатне місце. Переконайтесь в надійності фіксації картриду.

⚠ УВАГА!

Акуратно вимайте картридж світлофільтра, щоб не пошкодити електричний шлейф.

Акумуляторні батареї

Електроживлення автоматичного світлофільтра маски здійснюється за рахунок літієвих батарей. Завдяки наявності сонячних батарей, термін служби літієвих батарей збільшується. При правильному поводженні з виробом термін служби літієвих батарей становить 5-7 років. У разі розрядки батарей їх необхідно негайно замінити.

Заміна батарей (тільки для моделі CM-304PC)

У разі розрядки літієвих батарей буде світитися червоним кольором світловий індикатор, який інформує про необхідність заміни батареї.

Щоб здійснити заміну літієвої батареї:

- зрушити кришку батарейного відсіку вгору і відкрити батарейний відсік;
- вийміть батареї;
- дотримуючись полярності, встановіть нові батареї та закрійте кришку відсіку.

⚠️ УВАГА!

Щоб не вивести світлофільтр із ладу, використовуйте батареї або акумулятори тільки відповідного типу. Розряджені літієві батареї заряджі не підлягають. Літієві батареї в моделях CM-301, CM-302P, CM-303P розташовані всередині картриджа світлофільтра. Заборонено розкривати корпус картриду світлофільтра в цілях заміни батарей.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування

Корпус маски виготовлений із ударостійкого та вогнетривкого пластику. У той же час даний виріб вимагає обережного поводження під час транспортування та відповідних умов зберігання.

Маска може транспортуватися усіма видами транспорту, які забезпечують збереження виробу, відповідно до загальних правил перевезень. Подбайте про те, щоб не пошкодити маску при транспортуванні. Не розміщуйте на виробі важкі предмети. Розміщення та кріплення маски в транспортних засобах повинні забезпечувати стійке положення виробу та відсутність можливості його переміщення під час транспортування. Під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування маска не повинна піддаватися ударам і впливу атмосферних опадів. Допустимі умови транспортування маски: температура навколошнього повітря від -15 °C до +55 °C, відносна вологість повітря до 90%.

Зберігання

Якщо маска не використовується тривалий час, її необхідно зберігати в провітрюваному приміщенні при температурі від -15 °C до +55 °C та відносній вологості не більше 90%, укривши від попадання пилу та дрібного сміття. Якщо виріб зберігався при низькій температурі, перед використанням маска повинна вилежатися при температурі від +5 °C до +40 °C протягом двох годин для видалення можливого конденсату. Зберігати маску в одному приміщенні із горючими речовинами, кислотами, лугами, мінеральними добривами та іншими агресивними речовинами забороняється.

Утилізація

Не викидайте виріб у контейнер із побутовими відходами! Маска, яка відслужила свій термін використання, а також упаковка повинна здаватися на утилізацію і переробку. Інформацію про утилізацію Ви можете отримати у місцевій адміністрації.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Причина	Методи усунення
Нерівномірне затемнення світлофільтра	Вийшов із ладу світлофільтр	Зверніться до сервісного центру
Світлофільтр не затемнює оглядове вікно або відбувається мерехтіння у вікні	Зовнішня захисна пластина забруднена або пошкоджена Сенсори забруднені або заблоковані від проникнення променів світла Сенсори пошкоджені	Очистіть або замініть захисну пластину Очистіть поверхню сенсорів. Переконайтесь що сенсори не заблоковані від попадання на них променів світла Зверніться до сервісного центру
Оглядове вікно залишається затемненим після того, як зварювальна дуга згасне, або коли дуга відсутня	Сенсори забруднені або заблоковані від проникнення променів світла	Очистіть поверхню сенсорів. Переконайтесь що сенсори не заблоковані від попадання на них променів світла
Повільний відгук світлофільтра	Занадто низька температура навколошнього повітря	Дотримуйтесь температури експлуатації маски в діапазоні від -10 °C до +60 °C
Оглядове вікно не достатньо затемнене	Неправильне налаштування ступеню затемнення світлофільтра	Відрегулюйте ступінь затемнення світлофільтра
Оглядове вікно освітлюється під час післясвітіння в зоні	Неправильне налаштування затримки освітлення світлофільтра	Відрегулюйте затримку освітлення світлофільтра
Оглядове вікно не затемнюється при запаленій зварювальній дузі	Неправильне налаштування чутливості світлофільтра	Відрегулюйте чутливість світлофільтра
Поганий огляд зони зварювання	Забруднена або пошкоджена фронтальна і/або тильна захисна	Очистіть або замініть захисні пластини
Маска погано тримається на голові	Недостатнє освітлення робочого місця	Забезпечте достатнє освітлення робочого місця
	Неправильне регулювання наголовника	Відрегулюйте наголовник

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації на зварювальні маски з автоматичним затемненням («хамелеон») ТМ «Кентавр» **СМ-301, СМ-302Р, СМ-3030Р, СМ-304РС** становить 2 (два) роки із вказаної в гарантійному талоні дати роздрібного продажу. Термін служби даної продукції становить 3 (три) роки з дати роздрібного продажу. Гарантійний термін зберігання становить 3 (три) роки з дати випуску продукції.

Даний виріб не вимагає проведення робіт з введення в експлуатацію.

Протягом гарантійного терміну несправні деталі та вузли будуть замінюватися за умови дотримання всіх вимог керівництва і відсутності ушкоджень, пов'язаних з неправильною експлуатацією, зберіганням і транспортуванням виробу.

Споживач має право на безкоштовне гарантійне усунення несправностей, виявлених і пред'явлених в період гарантійного терміну та обумовлених виробничими недоліками.

Гарантійне усунення несправностей здійснюється шляхом ремонту або заміни несправних частин виробу в сертифікованих сервісних центрах. У зв'язку зі складністю конструкції ремонт може тривати понад двох тижнів. Причину виникнення несправностей і терміни їх усунення визначають фахівці сервісного центру.

⚠️ УВАГА!

Виріб приймається на гарантійне обслуговування тільки в повній комплектності, ретельно очищений від пилу і бруду.

Гарантійні зобов'язання втрачають свою силу в наступних випадках:

- Відсутність або гарантійного талона, або неможливість його прочитати.
- Неправильне заповнення гарантійного талона, відсутність у ньому дати продажу або печатки (штампа) та підпису продавця, серійного номера виробу.
- Наявність виправлень або підчіщення в гарантійному талоні.
- Повна або часткова відсутність, неможливість прочитати серійний номер на виробі, невідповідність серійного номеру виробу номеру, який вказаній в гарантійному талоні.
- Недотримання правил експлуатації, наведених у цьому керівництві, у тому числі порушення регламенту технічного обслуговування.
- Експлуатація несправного або некомплектного виробу, що стала причиною виходу його з ладу.
- Потраплення всередину виробу сторонніх речовин або предметів.
- Виріб має значні механічні або термічні пошкодження, явні сліди недбалої експлуатації, зберігання або транспортування.
- Виріб використовувалося не за призначениям.
- Проводилися ремонт, розкриття або спроба модернізації виробу споживачем чи третьими особами поза межами сервісних центрів.
- Несправність сталася в результаті стихійного лиха (пожежа, повінь, ураган і т. п.).

Замінені по гарантії деталі та вузли переходят у розпорядження сервісного центру.

Під час виконання гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування виробу в ремонті. Відлік доданого терміну починається з дати приймання виробу в гарантійний ремонт.

У разі якщо з технічних причин ремонт виробу неможливий, сервісний центр видає відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує питання з організацією-постачальником про заміну виробу або повернення грошей.

Після закінчення гарантійного терміну сервісні центри продовжують здійснювати обслуговування та ремонт виробу, але вже за рахунок споживача.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на несправності, які виникли внаслідок природного зносу або перевантаження виробу.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на комплектуючі.

Гарантійні зобов'язання не поширяються на неповноту комплектації виробу, яка могла бути виявлена під час його продажу.

Право на гарантійний ремонт не є підставою для інших претензій.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель _____
Серійний номер _____
Торгівельна організація _____
Адреса _____
Перевірив і продав _____
(П.І.Б., підпис продавця)
Дата продажу " ____ " " ____ " 201 р.

М.П.

Купуючи виріб, вимагайте перевірки його справності, комплектності і відсутності механічних пошкоджень, наявності відмітки дати продажу, штампа магазину та підпису продавця. Після продажу претензії щодо некомплектності і механічних пошкоджень не приймаються.

Претензій до зовнішнього вигляду, справності та комплектності виробу не маю. Із правилами користування та гарантійними умовами ознайомлений.

(Підпис покупця)

ВІДРИВНІ ТАЛОНИ



Модель _____
Серійний номер _____
(торгівельна організація)
Вилучено _____ (дата) Видано _____ (дата)
Майстер _____
(ПІП та підпис) _____
(дата продажу)

(ПІП та підпис продавця)

М.П. сервісного центру

М.П.



Модель _____
Серійний номер _____
(торгівельна організація)
Вилучено _____ (дата) Видано _____ (дата)
Майстер _____
(ПІП та підпис) _____
(дата продажу)

(ПІП та підпис продавця)

М.П. сервісного центру

М.П.



Модель _____
Серійний номер _____
(торгівельна організація)
Вилучено _____ (дата) Видано _____ (дата)
Майстер _____
(ПІП та підпис) _____
(дата продажу)

(ПІП та підпис продавця)

М.П. сервісного центру

М.П.

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

ФОРМУЛЯР ГАРАНТІЙНИХ РОБІТ

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата) _____ (П.І.Б., підпись покупця)

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата) _____ (П.І.Б., підпись покупця)

Виріб після гарантійного ремонту отримав у робочому стані, без дефектів.

(Дата) _____ (П.І.Б., підпис покупця)

№	Дата проведення ремонту		Опис ремонтних робіт та замінених деталей	Прізвище майстра та печатка сервісного центру
	Початок	Закінчення		